

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.97 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ : Տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ,որ տանիքածածկը ընդհանուր առմամբ գտնվում է վատ վիճակում: Հիմնականում վնասված են դեֆորմացիոն կարերի հատվածները ,պարապետի հետ կցման հատվածները և ջրահեռացման ծագարների հատվածները ,որտեղից էլ լինում են հիմնական կաթոցքները: Տանիքածածկի ռուբերոիդե ծածկը տեղ-տեղ փքված է և նախագծով նախատեսվում է փքվածքները,օդային պարկերը և առաջացած ճաքերը պատառոտել:Նշված հատվածում քանդել Ց/ա հարթեցնող շերտը , իրականացնել նոր ց/ա հարթեցնող շերտ և վրան նոր 2 շերտ իզոգամ: Վնասված հատվածները վերականգնելուց հետո նախատեսվում է տանիքի ամբողջ մակերեսով իրականացնել նոր իզոգամի մեկ շերտ: Գոյ.ունեցող պարապետի գլխադիրի թիթեղը գտնվում է վատ վիճակում և նախատեսվում է ապբողջ պարագծով քանդել , պարապետի վրա իրականացնել ց/ա հարթաշերտ և տողադրել նոր գլխադիր ցինկապատ հարթ թիթեղից : Տանիքի ջրահեռացումը ինքնաթափ է և նախատեսվում է իրականացնել կազմակերպված ջրահեռացում՝ կախովի կիսակլոր ջրհորդանի միջոցով:Օդոփոխության բլոկների մի մասը անհրաժեշտ է բարձրացնել 200 մմ պեմզաբլոկով,ամրանավորումով և ցինկապատ հարթ թիթեղից տեղադրել գլխադիր:

Համաձայնեցված է

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի

Կտ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի պետի

հ.97 ՆՈՒՀ-ի տնօրեն

Գ. Գրիգորյան



				Երևանի հ.97 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգում Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան			
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան				ՃՇ	1	
				Ընդհանուր տվյալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		