

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.78 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ : Տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ,որ տանիքածածկը ընդհանուր առմամբ գտնվում է վատ վիճակում: Հիմնականում վնասված են դեֆորմացիոն կարերի հատվածները ,պարապետի հետ կցման հատվածները և ջրահեռացման ձագարների հատվածները ,որտեղից էլ լինում են հիմնական կաթոցքները: Տանիքածածկի ռուբերոիդե ծածկը տեղ-տեղ փքված է և նախագծով նախատեսվում է փքվածքները,օդային պարկերը և առաջացած ճաքերը պատառոտել:Նշված հատվածում քանդել 3/ա հարթեցնող շերտը , իրականացնել նոր ց/ա հարթեցնող շերտ և վրան նոր 2 շերտ իզոգամ: Վնասված հատվածները վերականգնելուց հետո նախատեսվում է տանիքի ամբողջ մակերեսով իրականացնել նոր իզոգամի մեկ շերտ: Գոյ.ունեցող պարապետի գլխադիրի թիթեղը գտնվում է վատ վիճակում և նախատեսվում է ապբողջ պարագծով քանդել , պարապետի վրա իրականացնել ց/ա հարթաշերտ և տողադրել նոր գլխադիր ցինկապատ հարթ թիթեղից : Բոլոր օդափոխության բլոկների վրա նախատեսվում է տեղադրել գլխադիր ցինկապատ հարթ թիթեղից:


Համաձայնեցված է

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի

Կտ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի պետի

հ.78 ՆՈՒՀ-ի տնօրեն

Գ. Գրիգորյան

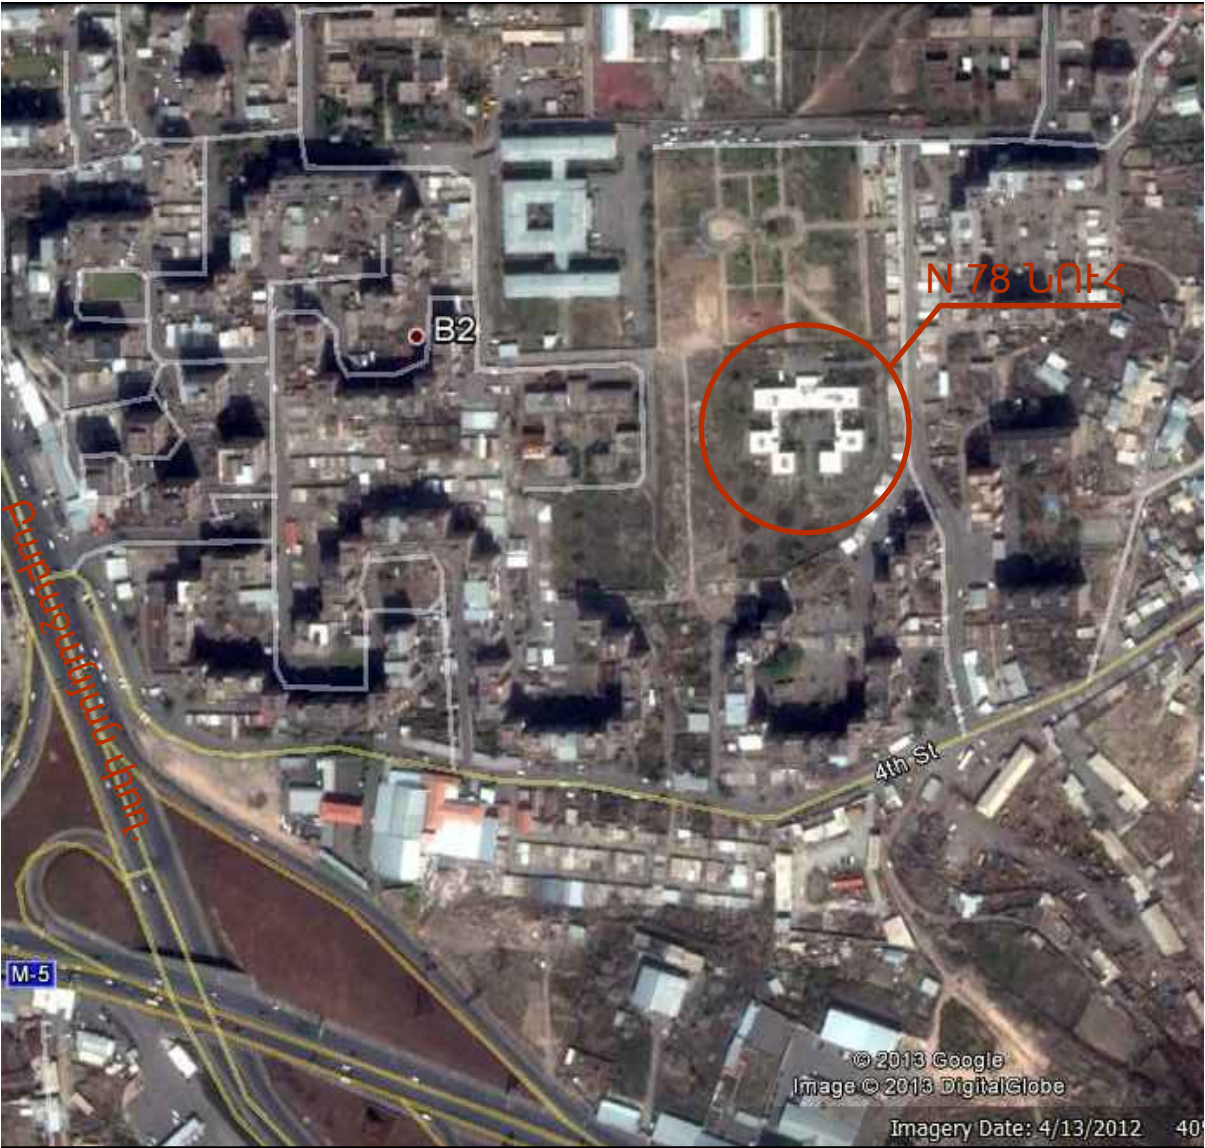

| Գծագրերի անվանացանկ |                                          |      |
|---------------------|------------------------------------------|------|
| N                   | Անվանումը                                | թերթ |
| 1                   | Ընդհանուր տվյալներ                       | ՃՇ-1 |
| 2                   | Հատակագիծ (չափագրություն) Մ 1:250        | ՃՇ-2 |
| 3                   | Հատակագիծ Մ 1:250                        | ՃՇ-3 |
| 4                   | Ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:250            | ՃՇ-4 |
| 5                   | Կոնստրուկտիվ հանգույցներ                 | ՃՇ-5 |
| 6                   | Աշխատանքային ծավալներ, օդափոխության բլոկ | ՃՇ-6 |

|         |             |  |  |                                                                                                      |              |      |        |
|---------|-------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|         |             |  |  | Երևանի հ.78 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգում<br>Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան |              |      |        |
| ՆԳՃ     | Հ.Հովսեփյան |  |  | Ճարտարապետաշինարարական մաս                                                                           | Փուլ         | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծ. | Ն.Սարգսյան  |  |  |                                                                                                      | ՃՇ           | 1    |        |
|         |             |  |  | Ընդհանուր տվյալներ                                                                                   | «ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ |      |        |