

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.86 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ : Տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ,որ տանիքածածկը ընդհանուր առմամբ գտնվում է վատ վիճակում: Հիմնականում վնասված են դեֆորմացիոն կարերի հատվածները ,պարապետի հետ կցման հատվածները և ջրահեռացման ծագարների հատվածները ,որտեղից էլ լինում են հիմնական կաթոցքները: Տանիքածածկի ռուբերոիդե ծածկը տեղ-տեղ փքված է և նախագծով նախատեսվում է փքվածքները,օդային պարկերը և առաջացած ճաքերը պատառոտել:Նշված հատվածում քանդել 8/ա հարթեցնող շերտը , իրականացնել նոր ց/ա հարթեցնող շերտ և վրան նոր 2 շերտ իզոգամ: Վնասված հատվածները վերականգնելուց հետո նախատեսվում է տանիքի ամբողջ մակերեսով իրականացնել նոր իզոգամի մեկ շերտ: Գոյ.ունեցող պարապետի գլխադիր թիթեղը գտնվում է վատ վիճակում և նախատեսվում է ապբողջ պարագծով քանդել , պարապետի վրա իրականացնել ց/ա հարթաշերտ և տողադրել նոր գլխադիր ցինկապատ հարթ թիթեղից : Նկուղում վնասված և բացակայող ջրահեռացման խողովակները փոխարինել նոր չուգունե խողովակներով , տեղադրել նոր, ալաստմասե, հարթ տանիքի համար նախատեսված ջրհավաք ծագարներ: Օդափոխության բլոկները փակված են բետոնով և թիթեղով: Նախատեսվում է քանդել բետոնե շերտը և 200 մմ պենզաբլոկով բարձրացնել 0.8 մ տանիքի մակարդակից ` ամրանավորումով: Բոլոր օդափոխության բլոկների վրա նախատեսվում է տեղադրել գլխադիր ցինկապատ հարթ թիթեղից:

Համաձայնեցված է

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի

Կտ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի պետի

հ.86 ՆՈՒՀ-ի տնօրեն

Գ. Գրիգորյան



Գծագրերի անվանացանկ		
N	Անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Հատակագիծ (չափագրություն) Մ1:250	ՃՇ-2
3	Հատակագիծ Մ1:250	ՃՇ-3
4	Ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:250	ՃՇ-4
5	Կոնստրուկտիվ հանգույցներ	ՃՇ-5
6	Աշխատանքային ծավալներ, օդափոխության բլոկ	ՃՇ-6

				Երևանի հ.86 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգում Պատվիրատու ` ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան		
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան					
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
				Փուլ ՃՇ	Թերթ 1	Թերթեր
				Ընդհանուր Տվյալներ		
				«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		