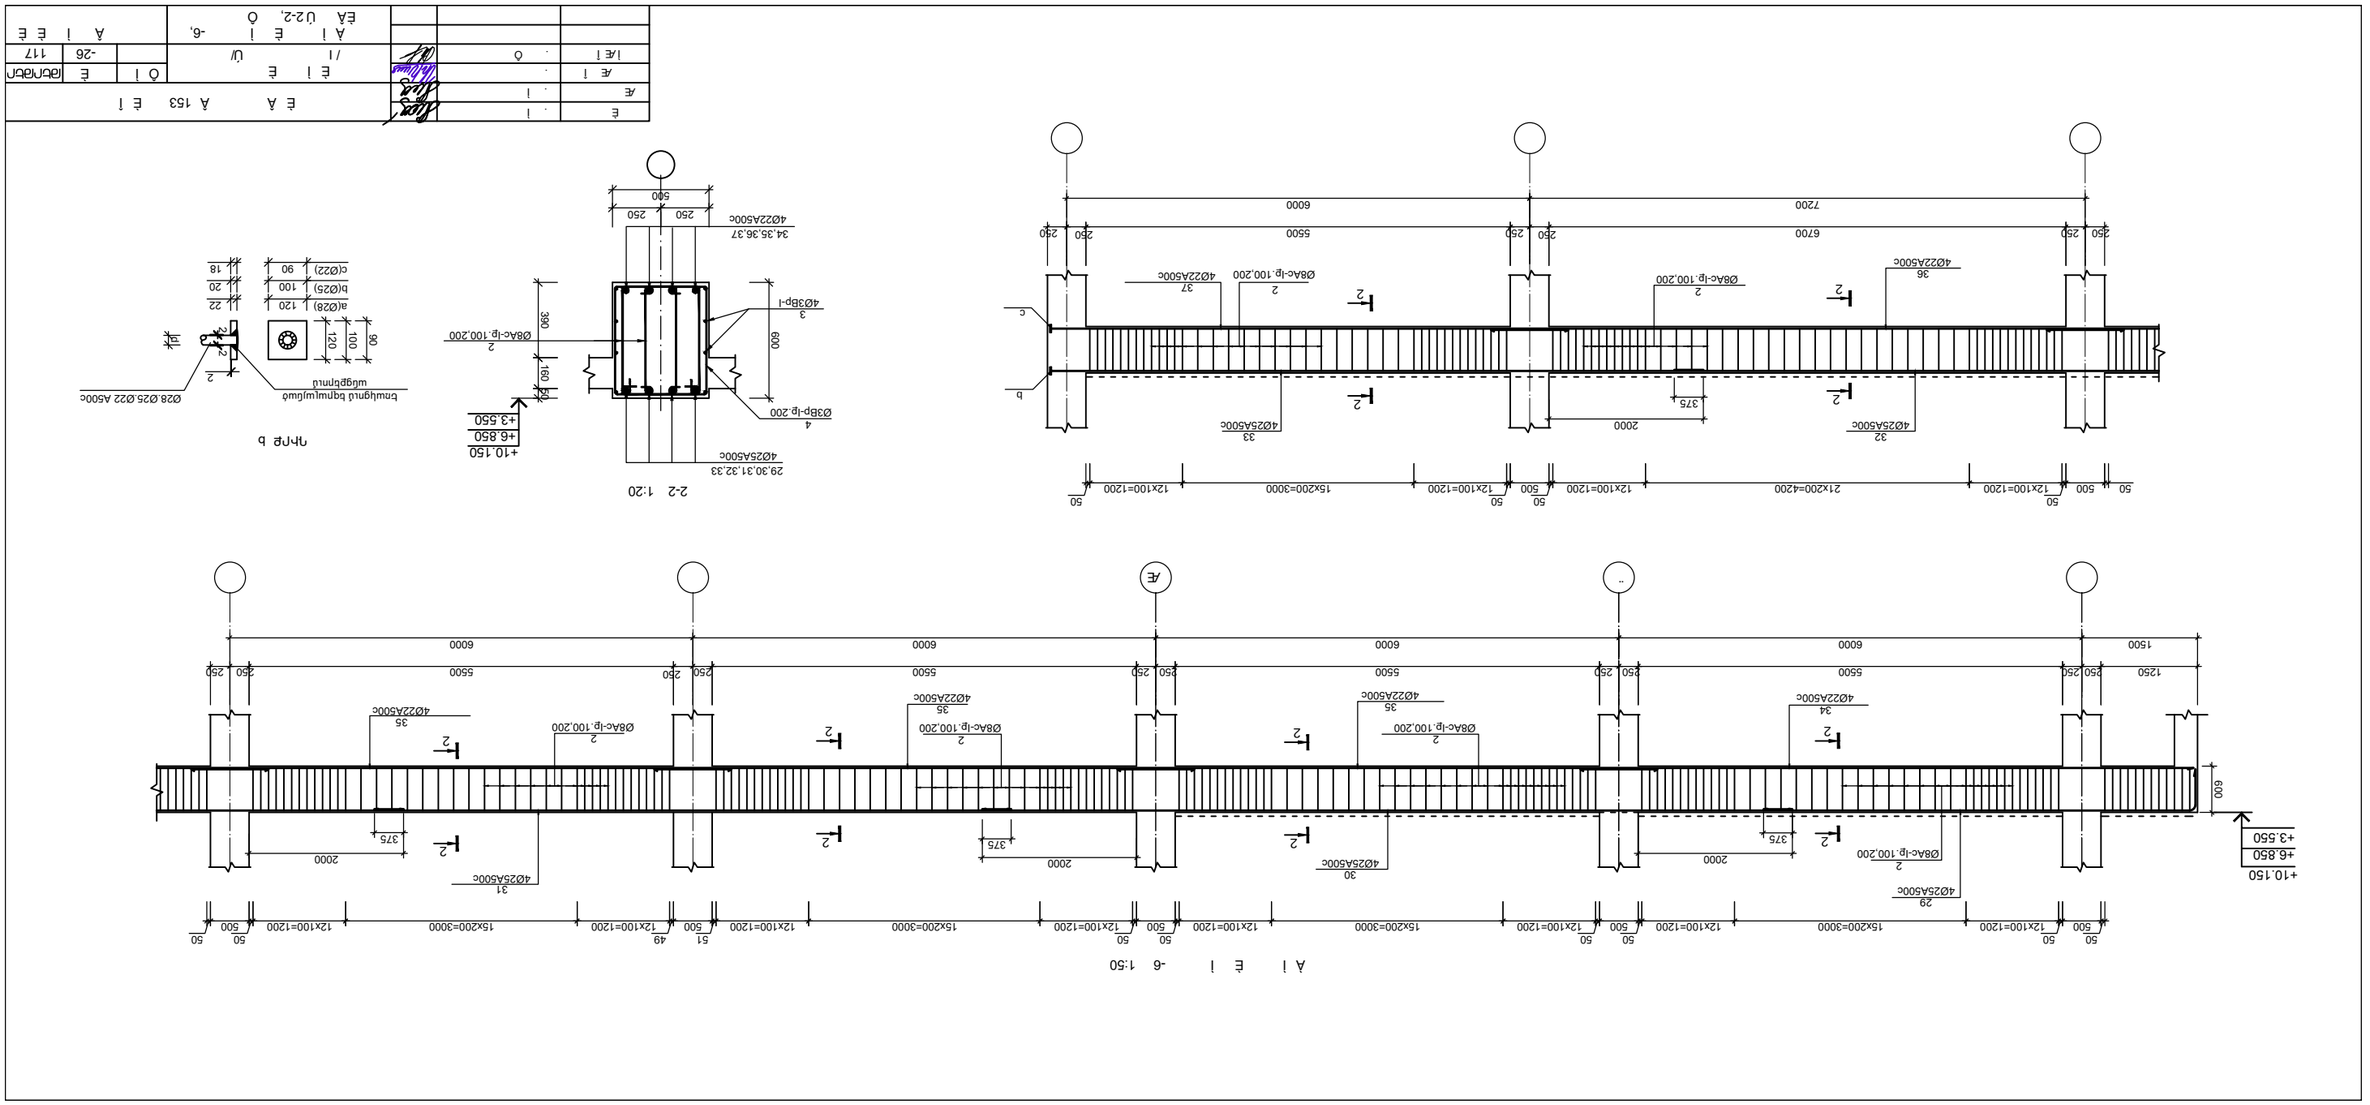
Á Í É Í -6 1:50
+10.150
+6.850
+3.550
600
50 500 50 12x100=1200 50 500 50 12x100=1200 50 500 50 12x100=1200 50 500 50 15x200=3000 50 500 50 12x100=1200 50 500 50 12x100=1200 50 500 50 15x200=3000 50 500 50 12x100=1200
6000 6000 6000 6000 6000
1500 1250 250 250 5500 250 250 5500 250 250 5500 250 250 5500 250 250 5500 250 250
2000 375 2000 375 2000 375 2000 375 2000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ØBAc-Ip.100.200 4Ø22A500c 35 ØBAc-Ip.100.200 4Ø22A500c 35 ØBAc-Ip.100.200 4Ø22A500c 30 ØBAc-Ip.100.200 4Ø22A500c 34 ØBAc-Ip.100.200 4Ø25A500c 29
ØBAc-Ip.100.200 4Ø25A500c 31
Ä É Ä 153 É Í
É Ä Á 153 É Í
Ó Í É Í É ïðèñóåäèí
Ä Í É Í -6. ÉÄ ÙJ2-2, Ó
Á Í É É